
تقرير ملاحظات التسليم

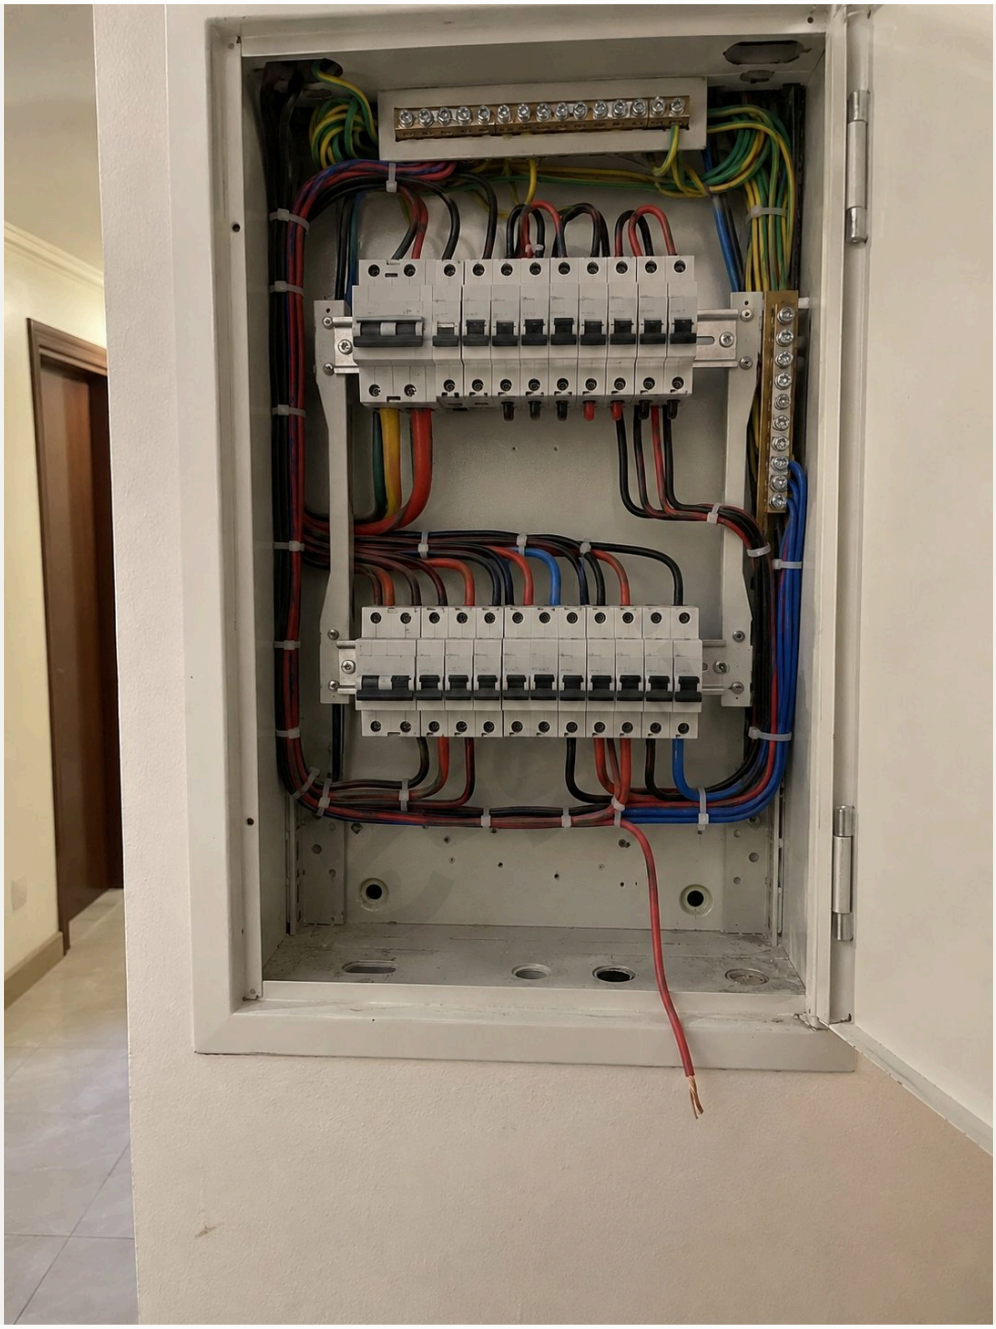

صورة F-03.1 الأرضي · الممر · DB-1

الموقع **فيلا 14، البرشاء جنوب**		
العميل السيد خالد المنصوري	المهندس Sample Engineer	
رقم التقرير SS-SNG-26-0001	المراجعة Rev 00	التاريخ 14 أكتوبر 2026

3

الملاحظات

1 جسيمة · 1 متوسطة · 1 بسيطة

الملخص التنفيذي

3 ملاحظات: 1 جسيمة، 1 متوسطة، 1 بسيطة. الجسيمة: F-03 كابل غير منتهٍ عند لوحة التوزيع.

وجدت الزيارة عيوبًا في التنفيذ يجب تصحيحها قبل التسليم.

الإجراءات الموصى بها

1. إنهاء أطراف الكابلات أو عزلها. — جسيمة F-03
2. إزالة البقايا والتنظيف ثم إعادة تطبيق سيليكون صحي. — متوسطة F-02
3. تنظيف الشرخ وتعبئته بمعجون مرن وإعادة الطلاء بنفس اللون. — بسيطة F-01

فهرس الملاحظات


	الرقم	الملاحظات	الخطورة	الصفحة
	F-03	**كابل غير منتهٍ عند لوحة التوزيع** الأرضي · الممر · DB-1	جسيمة	3
	F-02	**غياب مانع التسرب حول قاعدة الدش** الطابق 1 · الحمام 1	متوسطة	4
	F-01	**شرخ شعري فوق عتبة النافذة** الطابق 1 · غرفة النوم 2 · المحور C-4	بسيطة	5

نموذج

F-03 كابل غير منتهٍ عند لوحة التوزيع

جسيمة

الأرضي · الممر · DB-1

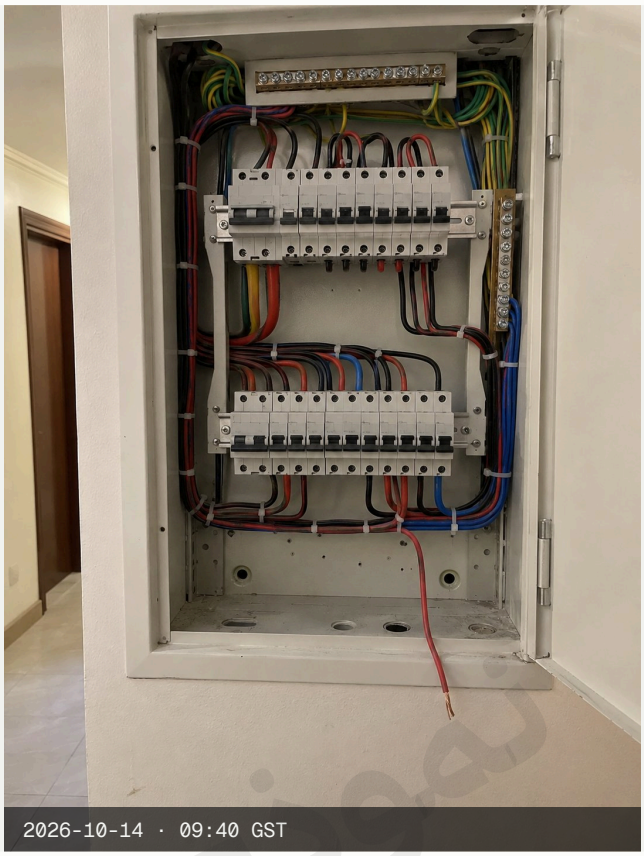

صورة F-03.1 الأرضي · الممر · DB-1

14 أكتوبر 2026 · 09:40 GST

كابل واحد غير منتهٍ متدلٍّ أسفل لوحة التوزيع DB-1. لم يتم التأكد من وجود تيار.


الإجراء

إنهاء أطراف الكابلات أو عزلها.

F-02 غياب مانع التسرب حول قاعدة الدش

متوسطة

الطابق 1 · الحمام 1

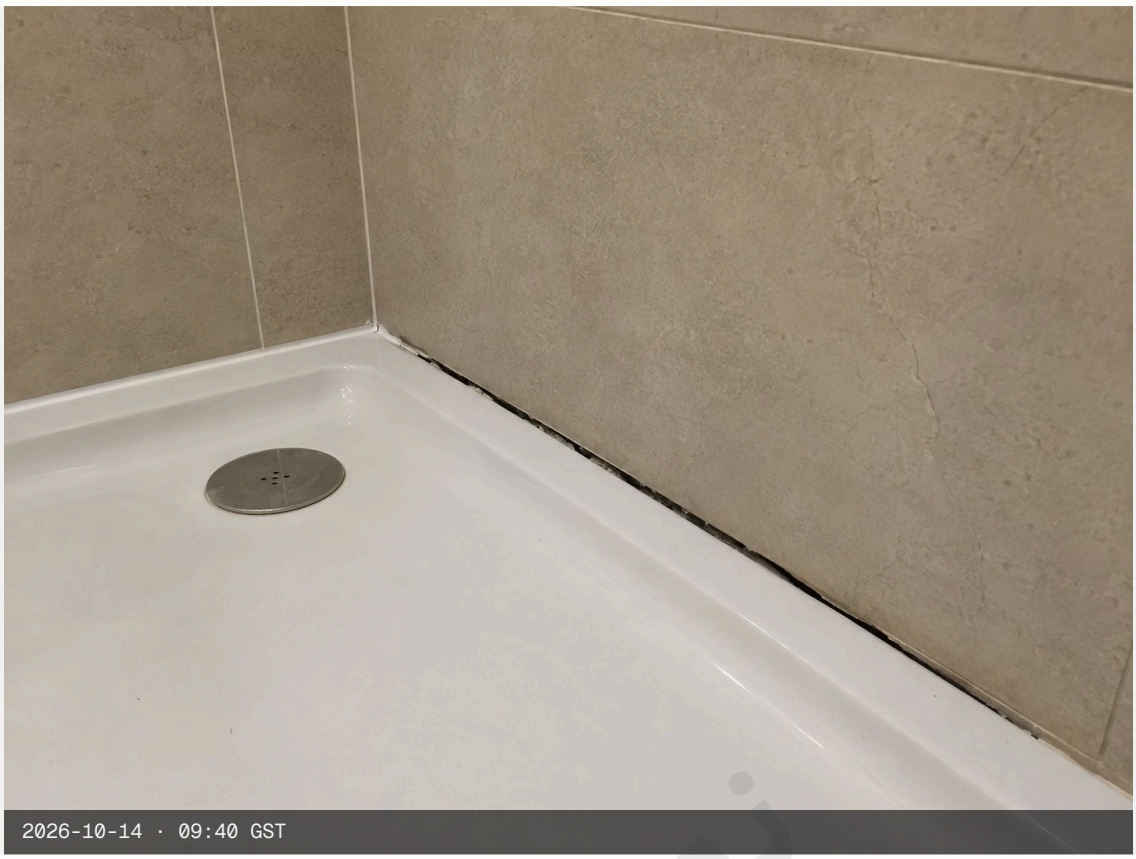

صورة F-02.1 الطابق 1 · الحمام 1

14 أكتوبر 2026 · 09:40 GST

مانع التسرب السيليكوني غير موجود على طول متر تقريبًا من حافة قاعدة الدش.

الإجراء

إزالة البقايا والتنظيف ثم إعادة تطبيق سيليكون صحي.

F-01 شرخ شعري فوق عتبة النافذة

بسيطة

الطابق 1 · غرفة النوم 2 · المحور C-4



صورة F-01.1 الطابق 1 · غرفة النوم 2 · المحور C-4

14 أكتوبر 2026 · 09:40 GST

شرخ شعري بطول 400 مم تقريبًا في اللياسة فوق عتبة النافذة.

الإجراء

تنظيف الشرخ وتعبئته بمعجون مرن وإعادة الطلاء بنفس اللون.

التواقيع

المهندس

Sample Engineer

وُقّع في 14 أكتوبر 2026 · 11:00 GST